



# VW Transporter T6 - Kühlmittelverlust

## Datenblatt

Hersteller	Volkswagen
Fahrzeugmodell	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Baujahr	2015 - 2019
Symptom	Kühlmittelverlust

## ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

## Motor verliert Kühlmittel

Wird bei o.g. Fahrzeugen ein stetiger Verlust des Kühlmittels festgestellt, sollten alle Kühlmittel-Schlauchverbindungen und die Kühler hinsichtlich Undichtigkeiten geprüft werden. Es empfiehlt sich das Kühlsystem mit einem geeigneten Werkzeug nach Herstellervorgabe unter Druck zu setzen.

Bei der Suche nach der Undichtigkeit ist dem Thermostatgehäuse besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Hier kann es aufgrund eines fehlerhaften O-Rings zu einem Kühlmittelverlust kommen. Beim Erneuern des O-Rings ist darauf zu achten, dass die Anlageflächen am Thermostatgehäuse und Motorblock ausreichend gereinigt werden.

Das Kühlsystem ist im Anschluss nach Herstellervorgabe zu befüllen bzw. zu entlüften.

## ⓘ HINWEIS

Beim Erneuern des O-Rings (06B1211119B) sollte das Thermostat gleich mit ausgetauscht werden



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.