

VW Up / Seat Mii / Skoda Citigo - Mangelhafte Motorleistung

Datenblatt	
Hersteller	VW Seat Skoda
Fahrzeugmodell	Up Mii Citigo
Motor	1,0 MPI
Motorcode	CHYA
Baujahr	2011 - 2016
Symptom	Motorleistung mangelhaft
Fehlercodes	P0010 P0016 P0088 P0341

Wichtiger Sicherheitshinweis

Mangelhafte Motorleistung: Fehlercodes P0010, P0016, P0088, P0341 im Steuergerät hinterlegt

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu einer Verminderung der Motorleistung

kommen. Im Fehlerspeicher sind dann oftmals die Fehlercodes P0010/P0016/P0088/P0341 hinterlegt. Diese beziehen sich auf die variable Ventilsteuerung bzw. Kurbel-/Nockenwellenposition.

Neben den klassischen Fehlerquellen im Bereich des Zahnriemenantriebs, sollte insbesondere dem Öldruckventil der variablen Nockenwellensteuerung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden (siehe Bild). Verstopfungen bzw. Verkokungen der Ölbohrungen können zu den oben genannten Symptomen führen. Diese tragen in der Regel zu einer fehlerhaften Nockenwellenverstellung bei.

Um Abhilfe zu schaffen, kann das Öldruckventil der Nockenwellensteuerung gereinigt werden. In machen Fällen ist ein sofortiger Austausch von Vorteil. Es empfiehlt sich, auch den Bereich der Ölbohrung im Zylinderkopf in Augenschein zu nehmen und hinsichtlich Verschmutzungen zu prüfen.

Mit Hilfe eines Diagnose-Gerätes (z.B. Hella Gutmann mega macs X) sollte der Fehlerspeicher gelöscht werden. Abschließend ist eine Probefahrt durchzuführen.



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.



VW Up / Seat Mii / Skoda Citigo - Mangelhafte Motorleistung

Datenblatt

Hersteller

VW | Seat | Skoda

Fahrzeugmodell

Up | Mii | Citigo

Motor

1,0 MPI

Motorcode	CHYA
Baujahr	2011 - 2016
Symptom	Motorleistung mangelhaft
Fehlercodes	P0010 P0016 P0088 P0341

Wichtiger Sicherheitshinweis

Mangelhafte Motorleistung: Fehlercodes P0010, P0016, P0088, P0341 im Steuergerät hinterlegt


Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu einer Verminderung der Motorleistung

kommen. Im Fehlerspeicher sind dann oftmals die Fehlercodes P0010/P0016/P0088/P0341 hinterlegt. Diese beziehen sich auf die variable Ventilsteuerung bzw. Kurbel-/Nockenwellenposition.

Neben den klassischen Fehlerquellen im Bereich des Zahnriemenantriebs, sollte insbesondere dem Öldruckventil der variablen Nockenwellensteuerung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden (siehe Bild). Verstopfungen bzw. Verkokungen der Ölbohrungen können zu den oben genannten Symptomen führen. Diese tragen in der Regel zu einer fehlerhaften Nockenwellenverstellung bei.

Um Abhilfe zu schaffen, kann das Öldruckventil der Nockenwellensteuerung gereinigt werden. In machen Fällen ist ein sofortiger Austausch von Vorteil. Es empfiehlt sich, auch den Bereich der Ölbohrung im Zylinderkopf in Augenschein zu nehmen und hinsichtlich Verschmutzungen zu prüfen.

Mit Hilfe eines Diagnose-Gerätes (z.B. Hella Gutmann mega macs X) sollte der Fehlerspeicher gelöscht werden. Abschließend ist eine Probefahrt durchzuführen.

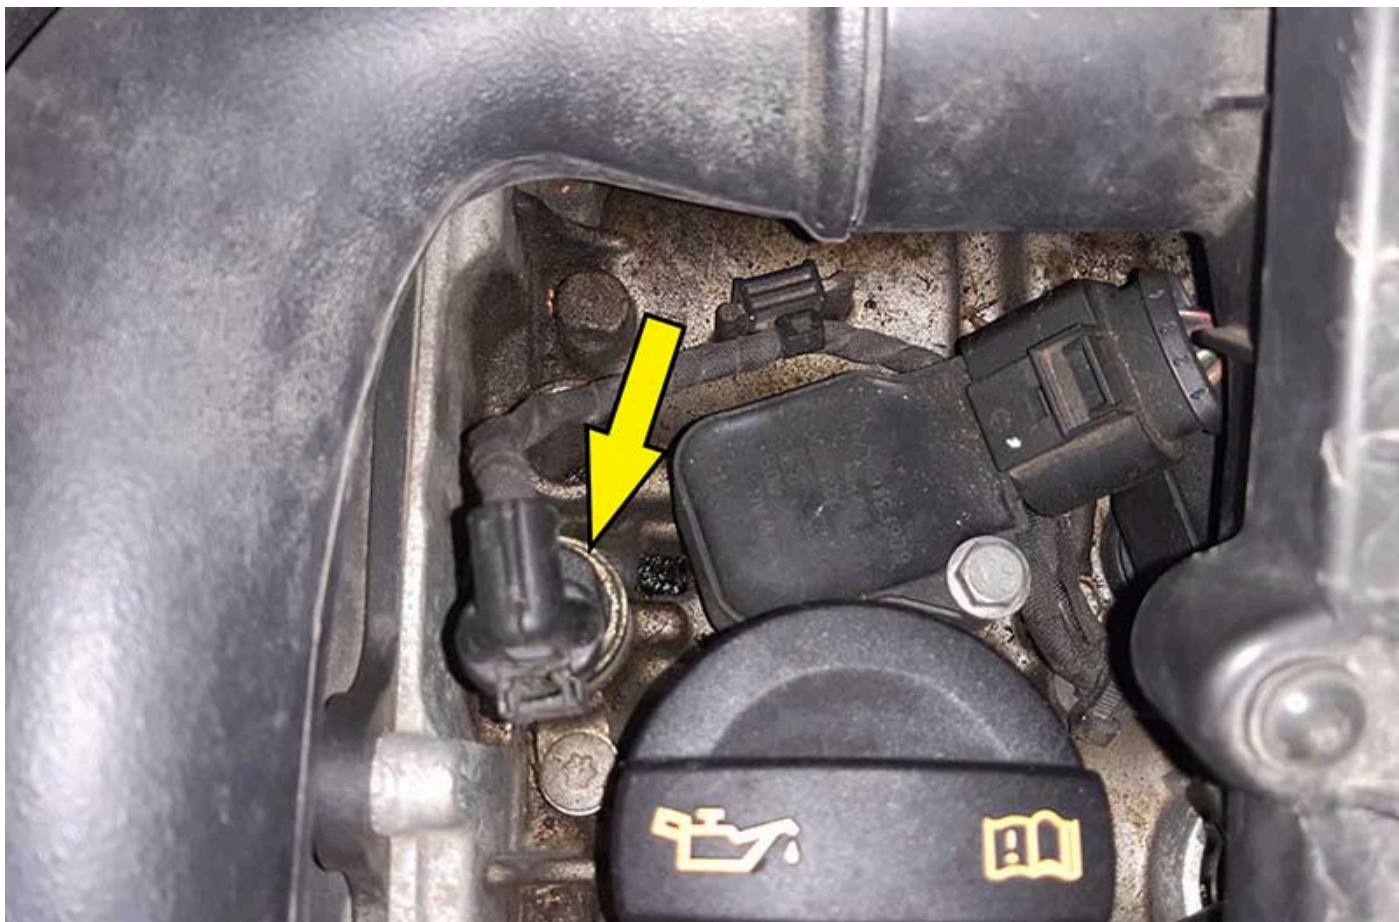

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.