

Audi A6 / A8 - Advarsel i instrumentgruppen | HELLA

Audi A6 / A8 Årgang: fra 2000 Advarsel i instrumentgruppen (Defekt i den elektroniske undervogn). Efter værkstedsbesøg kan det ske, at advarselslampen i kombiinstrumentet for den adaptive undervogn (Adaptive Air Suspension) lyser. Fejlmeddelelsen kan fremkomme, hvis bilen har været løftet på lift i længere tid. Ved udlæsning af styreenheden vises følgende fejlkoder: 00805, 00806, 00807, 00808 der betyder: Ventil for fjederben, kortslutning til plus; Ventil for fjederben, brud; Kortslutning til stel; for vf / hf / vb / hb. En kontrol viste, at der er opstået en fejl i reguleringsventilerne. Der kan foreligge en sammenhæng mellem fejlene (overbelastning) og løftet af bilen. Før en bil med adaptiv luftaffjedring løftes, skal man altid aktivere donkraft-modus (Service-Modus) i centralmenuen. Ellers forsøger luftaffjedringen at modvirke løftekræfterne ved hjælp af automatisk reguleringer. Det kan medføre overbelastning af reguleringsventilerne. Donkraft-modus (Service-Modus) aktiveres således: Slå tændingen til i MMI (Multi Media Interface), aktiver funktionsknappen ,CAR'. I menupunktet vises ,adaptive air suspension', og nu aktiveres donkraft-modus med funktionsknappen ,SETUP' (der lyser en gul kontrollampe i instrumentgruppen). Donkraft-modus kan deaktiveres enten ved indstilling i MMI (Multi Media Interface) eller ved at køre hurtigere end 15 km/t. Adaptiv luftaffjedring

A6/A8

Model year: from 2000

Warning in the instrument cluster

(defect in electronic chassis).

Following a visit to a garage, the hazard warning light for the electronic chassis (adaptive air suspension) may come on in the instrument cluster. The error message may occur if the vehicle was raised on the lifting platform for a longer period of time.





Adaptive air suspension