



BMW 1-serie - Sidespejle kan ikke klappes ind, når fjernbetjeningen bruges

Datablad	
Producent	BMW
Model	1-serie (F40)
Motor	Alle modeller uden Keyless-system
Årgang	2019 -
Symptom	Spejle med klapfunktion / centrallås



Spejlenes klapfunktion er fejlrant, og centrallåsfunktionen kan muligvis være nedsat

På de ovennævnte køretøjer kan det ske, at sidespejlene ikke klappes ind, når bilen låses med fjernbetjeningen. Desuden kan låsefunktionen være nedsat ved brug af fjernbetjeningen. Årsagen kan være en softwarefejl i multifunktionsstyreenheden. For at afhjælpe dette bør , batteriet og spændingen i det elektriske anlæg først kontrolleres. Hvis der findes en anden nøgle med fjernbetjening, skal det kontrolleres, om systemerne fungerer sammen med denne. Desuden skal fejlhukommelserne udlæses og evt. slettes. Hvis det ikke fører til det ønskede resultat, kan der foretages en softwareopdatering af multifunktionsstyreenheden for at afhjælpe problemet. En softwareopdatering kan f.eks. foretages via Hella-Gutmann macsRemote Services eller en PassThru-kompatibel diagnoseenhed fra Mega-Macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til køretøjsfabrikantens onlineportal. Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.

