



BMW 118i - støj fra motorrummet

Datablad	
Producent	BMW
Model	F21
Motor	N13
Årgang	Fra 2011
Symptom	Støj fra motorrummet



Raslelyde fra motorrummet efter koldstart

Med de ovennævnte bilmodeller kan det forekomme, at der høres raslelyde fra motorrummet kort tid efter, at motoren er startet. En mulig årsag kan være vibrationslyde ved bypass-klappens aktiveringsstang på turboladeren.

Ved at lægge et let tryk med en skruetrækker på trækstangen på ladetrykstikket (fig.) kan du kontrollere, om støjen kan ændres. Hvis der ikke findes andre defekter i grebsmekanismen under fejlsøgningen, tilbyder bilproducenten en softwareopdatering for at løse problemet. Opdateringen øger aktiveringen af vakuumbeholderen under opvarmningsfasen, hvilket kompenserer for toleranceafstanden på koblingen. En softwareopdatering kan udføres f.eks. via Hella-Gutmann macsRemote Services eller en PassThru-- kompatibel diagnoseenhed fra Mega-Macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til køretøjsfabrikantens onlineportal. Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme motortype.



BEMÆRK

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!

