



BMW 2-serie Active Tourer - Forskellige systemfejl i forbindelse med multifunktionsrat

Datablad	
Producent	BMW
Model	2-serie Active Tourer (F45)
Motor	Alle
Årgang	2014 - 2017
Symptom	Fejl i forskellige systemer i forbindelse med problemer med multifunktionsrattet



Systemfejl hhv. funktionsfejl og fejlkode 030410

I ovennævnte køretøjer kan der opstå forskellige fejl/fejlfunktioner (fartpilot, gearskiftetangenter) i forbindelse med multifunktionsrattet. Fejlmeddelelsen "cruise control failed" (fejl i fartpilot) kan evt. blive vist i kombiinstrumentet. Derudover kan fejlkode 030410 (MFL LIN slave) være gemt i kontrolenheden. Det kan skyldes dårlig kontakt mellem rattets spiralfjeder og multistikket på rattets ledningsnet. Afhjælpning sker ved at udskifte spiralfjederen og rattets ledningsnet. Det anbefales, at du kontakter bilproducenten eller et autoriseret BMW-værksted.

BEMÆRKNINGER

Disse oplysninger kan også gælde for andre BMW-modeller.

