



BMW 2-serie - Summende støj når klimaanlægget er slukket

Datablad	
Producent	BMW
Model	2-serie Active Tourer (F45)
Motor	Alle
Årgang	2018 - 2021
Symptom	Summende støj



Summende støj fra motorrummet

I ovennævnte modeller kan der høres summende lyde fra motorrummet, når klimaanlægget er slukket. De opstår især, når motoren kører i tomgang. Det kan skyldes en for lav / fejlbehæftet spændingsforsyning til kompressoren eller en intern defekt i kompressoren. For at afhjælpe situationen eller finde årsagen anbefales det at kontrollere ledningerne på kompressoren for korrosion, indtrængen af fugt, løse forbindelser, korrekt fastgørelse og skader. Derudover skal fejlhukommelsen udlæses, og måleværdiblokkene kontrolleres ved hjælp af en diagnoseenhed (f.eks. Hella Gutmann mega macs X). Hvis der ikke findes fejl på dette område, kan man gå ud fra, at det er selve kompressoren, der er årsag til støjen. I sidste ende er den eneste løsning at udskifte kompressoren.

