

BMW 5'er, E60 - Airbag- og ABS-kontrollamper lyser | HELLA

BMW

5'er, E60

Fra årgang 2003

Airbag- og ABS-kontrollamper lyser

Radioen fungerer ikke

Sædevamen fungerer ikke

Batteri – ladetilstand lav

Hvis der ved ovenfor nævnte køretøjsmodeller udlæses fejlkoderne

10665 „Batteriovervågning fejlbehæftet“ , 24015 „ABS-spændingsforsyning fejlbehæftet“ og 37840 „Airbag- spændingsforsyning mangelfuld“, kan dette hænge sammen

med et forudgående batteriskift. Efter batteriskift skal det nye batteri registreres i powermanagement. Hvis ikke der foretages registrering, anvender styreenheden de lagrede lade karakteristikker fra det gamle batteri. Hvis der konstateres uregelmæssigheder, frakobler styreenheden forskellige komfortfunktioner til fordel for køretøjets startevne. I dette tilfælde skal batteriet kontrolleres, oplades eller udskiftes. Derefter

skal batteriet registreres i styreenheden. Derved lagres kilometerstanden automatisk, og de lagrede måleværdier såsom batteriladetilstande, strøm, spænding og temperatur slettes og geninitialiseres.

Denne funktion finder du således i mega macs:

Køretøjsvalg → Diagnose → Kodning → „Batteri-registrering“.

Slet de udlæste fejl i de pågældende styreenheder.

Vær i denne sammenhæng opmærksom på afmonterings-/monteringsanvisningerne fra køretøjsproducenten.

br />br />