



BMW F33 - Ingen lydoutput

Datablad	
Producent	BMW
Model	F33
Motor	2.0i
Motorkode	N20
Årgang	2015
Symptom	Ingen lydoutput og ingen akustiske advarsler
Anbefalet værktøj	mega macs X



Permanent tab af lyde og skvulpelyde i kabinen

Ved ovennævnte model kan hele lydoutputtet svigte. Desuden kan du høre skvulpelyde i kabinen under kørslen.
Hvis en af de ovennævnte reklamationer optræder, bør det første skridt i fejlfindingen være at kontrollere lydforstærkeren for indtrængende fugt. Hvis der er synlige spor af vand under den visuelle kontrol af forstærkeren, skal du være særligt opmærksom på vandafløbet i området ved bageste elruder.
Hvis vandet ikke kan løbe ordentligt væk her, vil der samle sig store mængder i vandafløbene, som efter et stykke tid kan løbe over i bagagerummet. Ophobninger af snavs i vandafløbene og mellem karmen og afløbet kan være årsag til denne defekt.
Du kan hælde vand på de bageste sideruder for at teste. Dette kommer ind i vandafløbene via sideruderne og skal ledes ud derfra. Under testen skal du kunne se en vandlækage i området foran baghjulene.
Hvis afløbene er tilstoppede, kan det hjælpe at rense og fjerne de nederste propper fra vandafløbene. Ved rengøring skal bagagerumsklappen og sidebeklædningen afmonteres i overensstemmelse med producentens anvisninger. Efter rengøring af komponenterne skal propperne i begge vandudløb fjernes. Vandet bør løbe korrekt ud igen efter disse tiltag.
Hvis andre komponenter er blevet beskadiget af vandindtrængningen, skal de repareres i overensstemmelse med producentens anvisninger. Bilfabrikanten har registreret problemet og afhjulpet det som en del af en serviceaktivitet.
Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme udstyrsvariant.

 Bemærk

Overhold i den forbindelse altid fabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger!