



BMW X1 - køretøjet starter ikke

Datablad	
Producent	BMW
Model	X1
Motor	2.5i
Motorkode	N52
Årgang	2010 til 2011
Symptom	Køretøjet starter ikke
Anbefalet HGS værktøj	mega macs X



Komplet svigt i køretøjets elektronik

Ved ovennævnte køretøjstype kan der opstå svigt i hele den indbyggede elektronik et kort øjeblik. Et længere svigt kan også opstå. Det er ikke længere muligt at starte motoren i et bestemt tidsrum.

Hvis der ikke er fundet klare fejl i periferien af de berørte systemer under diagnosen, skal du være særlig opmærksom på stikforbindelsen til batteriets plusforsyning ved sikringsboksen forrest i kabinen.

Vibrationer kan få kontakten i stikforbindelsen til at forringes, hvilket kan føre til termisk skade.

For yderligere fejlfinding skal sikringsboksen, som er placeret bag handskerummet i passagersiden, afmonteres i overensstemmelse med producentens anvisninger. Stikforbindelsen til batteriets plusforsyning, som er placeret på bagsiden af sikringsboksen, skal kontrolleres for fejl og termiske skader. Hvis der kan konstateres uregelmæssigheder her, kan en udskiftning af den berørte stikforbindelse med et reparationskabel løse problemet. Hvis sikringsboksen er beskadiget, skal den også udskiftes.

Bilfabrikanten har registreret problemet og afhjulpet det ved at ændre komponenter som en del af en serviceløsning. Kontakt her bilproducenten eller et værksted, der er autoriseret af producenten.

Når fejlen er blevet udbedret, skal du slette fejlhukommelsen og derefter foretage en testkørsel.

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme udstyrsvariant.

INFORMATION

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!