

# Citroën Xsara Picasso - Motorkontrollampen lyser | HELLA

**Citroën Xsara Picasso Årgang: 2005 til 2007 Alle 1,8 l-modeller med sekundærluftindblæsning. Motorkontrollampen lyser Hvis der klages over ovennævnte fejl, og der samtidig udlæses fejlkode P0410, kan årsagen være en beskadiget sekundærluftpumpe. Fejlkode betyder:- P0410, `Funktionsfejl ved sekundærluftindblæsning, Sekundærluftpumpe, Sekundærluftventil, Sekundærluftslanger`. En beskadiget sekundærluftpumpe kan medføre, at der kommer snavs ind i systemet. Desuden kan det ved hyppige koldstarter med korte mellemrum ske, at sekundærluft-reguleringsventilen/ -magnetventilen bliver hængende i åben stilling. Følg i så fald følgende fremgangsmåde:- Rens sekundærluftslangen omhyggeligt.- Udskift sekundærluftpumpen.- Kontroller funktionen af sekundærluft-reguleringsventilen/ -magnetventilen, udskift den om nødvendigt.- Slet fejlkode**

## **Xsara Picasso**

**Model year: 2005 to 2007**

**All 1.8l models with secondary air injection.**

## **Engine warning light comes on**

If the error listed above is reported and error code P0410 is output, the cause may be a damaged secondary air pump filter.

Error code 'equivalent' to:

- P0410, 'Secondary air injection system malfunction, secondary air pump, secondary air valve, secondary air hoses'.

A damaged secondary air pump filter can result in internal dirt accumulation.

Furthermore, the secondary air control valve/solenoid valve may get stuck in the open position on vehicles that are cold started multiple times in a short period.

In this case, proceed as follows:

- Thoroughly clean the secondary air hose.
- Replace the secondary air pump.
- Check the functionality of the secondary air control valve/solenoid valve and replace it if necessary.
- Clear the error code.