



Ford Edge - Støj og effekttab under accelerationsfasen

Datablad	
Producent	Ford
Model	Edge
Motor	2.0 Diesel Alle modeller
Årgang	fra 15.04.2019
Symptom	Støj og effekttab i accelerationsfasen



Støj og effekttab i Ford Edge i accelerationsfasen

I denne reparationssag klager kunden over, at der opstår en brummende støj i accelerationsfasen samt effekttab.


I dette tilfælde er årsagen til ovenstående problem en lækage i slangeforbindelsen mellem turboladeren og indsugningsluftspjældet.

Kontroller hele lufttilførselssystemet fra luftfilteret til motoren for lækager/ utætheder. Hvis der ikke kan konstateres yderligere skader, skal indsugningsluftslangeforbindelsen mellem turboladeren og indsugningsluftspjældet udskiftes (OE-varenummer: 2414667).

- Afmonter luftfilterhuset og luftindsugningsledningen.
- Fjern slangen (se mærkning fig. 1) mellem turboladeren og indsugningsluftspjældet.

- Kontroller forbindelsesåbninger og -flader (turbolader og indsugningsluftjustering) for forurening/skader, og rengør og reparer dem om nødvendigt.
- Monter den nye slange, og kontrollér, at den sidder korrekt.
- Monter luftfilterhuset og luftindtagsrøret igen.

Efterfølgende bør der foretages en prøvekørsel for at kontrollere, at reparationen er udført korrekt.

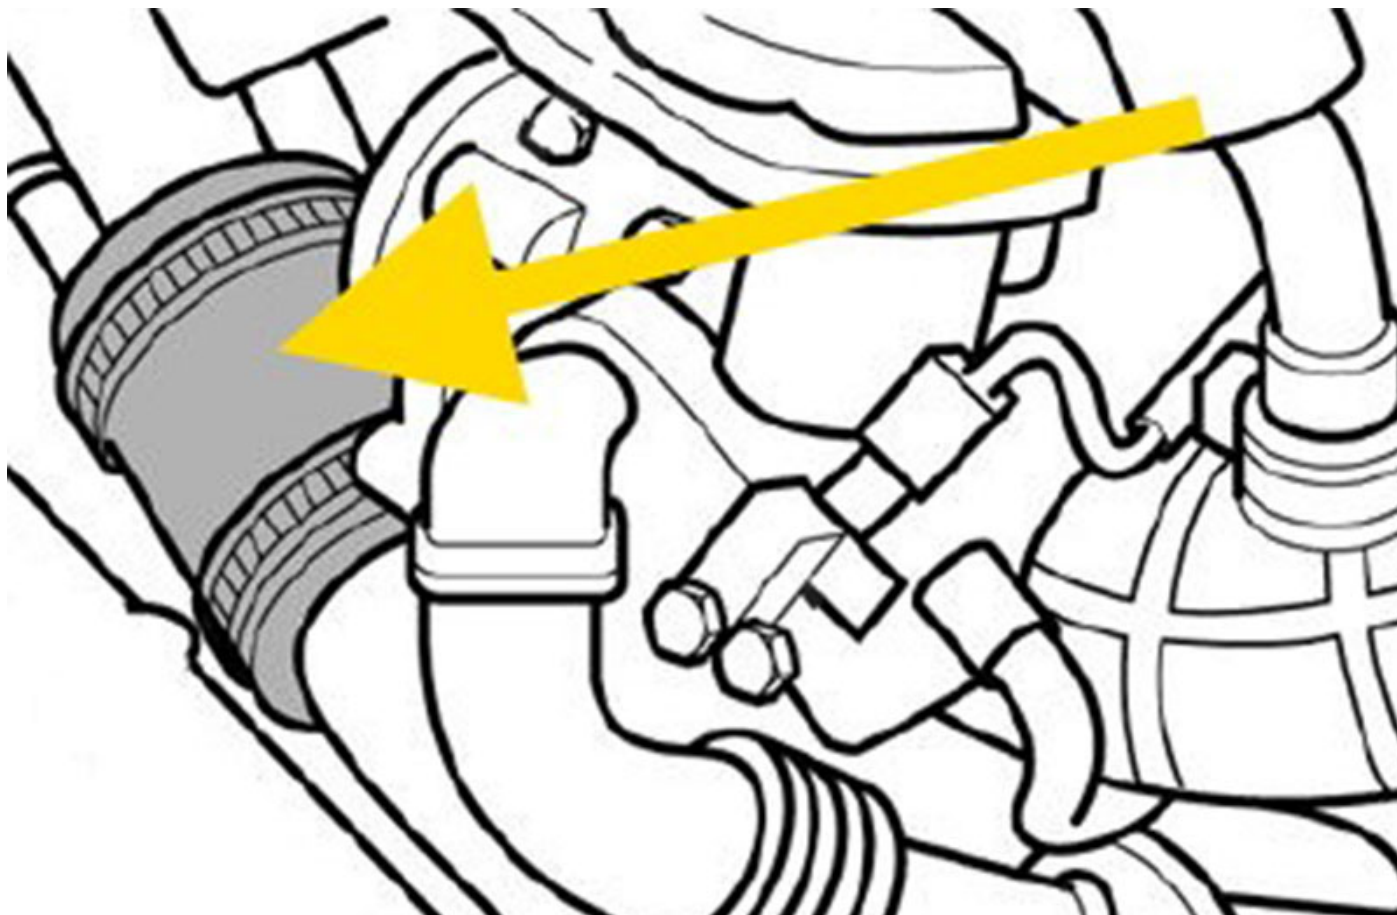

Fjern slangen (se mærkning) mellem turboladeren og indsugningsluftspjældet.

Bemærkning

Vær opmærksom på, at disse arbejder kun må udføres af et autoriseret fagkyndigt værksted, og at bilproducentens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger skal følges!