



Ford Focus - forskellige elektroniske fejl

Datablad	
Producent	Ford
Model	Focus
Motor	1.6i
Motorkode	PNDA
Årgang	2010 til 2014
Symptom	Forskellige elektroniske fejl
Anbefalet HGS værktøj	megamacsX



Vandindtrængning på grund af en defekt sprinklerpumpe

Ved ovennævnte køretøjstype er det muligt, at nogle elektroniske systemer ikke fungerer korrekt eller svigter helt. Hvis ovennævnte fejl gør sig gældende, og der ikke blev fundet åbenlyse fejl i periferien af de berørte systemer under fejlsøgningen, skal du være særligt opmærksom på stikforbindelserne på sikringsboksen i det centrale elsystem i kabinen. Sprinklervæske kan have beskadiget el-ledningerne og styreenheden.

På grund af en intern lækage i sprinklerpumpen trænger vandet først ind i pumpens elektriske stikforbindelse og derfra pga. kapillærvirkning via ledningsnettet til styreenheden i kabinen. For yderligere fejlsøgningen skal stikforbindelserne på sikringsboksen i køretøjets indre kontrolleres visuelt for vandindtrængning. Hvis der er uregelmæssigheder, kan det hjælpe at udskifte styreenheden og sprinklerpumpen. Desuden skal alle beskadigede kabler og stikforbindelser repareres i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Når fejlen er blevet udbedret, skal du slette fejlhukommelsen og derefter foretage en testkørsel.



BEMÆRK Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!