



Ford Focus - Problemer med bi-xenon forlygter med kurvelys

Datablad	
Producent	Ford
Model	Focus MK3 (DYB)
Årgang	2010 - 2018
Symptom	Forskellige problemer med bi-xenon-forlygter med kurvelys




Ford Focus MK3 - Et ødelagt kabel i forlygten kan føre til forskellige problemer

Et ødelagt kabel i forlygten i ovennævnte køretøjer kan føre til forskellige problemer:

- Fjernlyset tændes ikke
- Forlygten svinger frem og tilbage og bevæger sig i fejlposition
- Forlygten kan ikke justeres
- "Fejlmeddelelse for forlygte" i kombiinstrumentet
- Fejlkode i fejlhukommelsen (f.eks. B14D9)

Knækkede kabler på kontrolkortene i forlygten er en mulig årsag. For at løse problemet kan forlygten afmonteres og repareres. Når det bageste dæksel på forlygten er fjernet, er der frit udsyn til den interne ledningsføring eller kontrolkort (se billede). Kortet bevæger sig sammen med forlygteenheden under kurvelysfunktionen. Dette kan ødelægge kablerne ved stikket på kortet. For at afhjælpe dette er det muligt at forlænge kablerne, forsyne dem med nye kontakter og udskifte stikket.

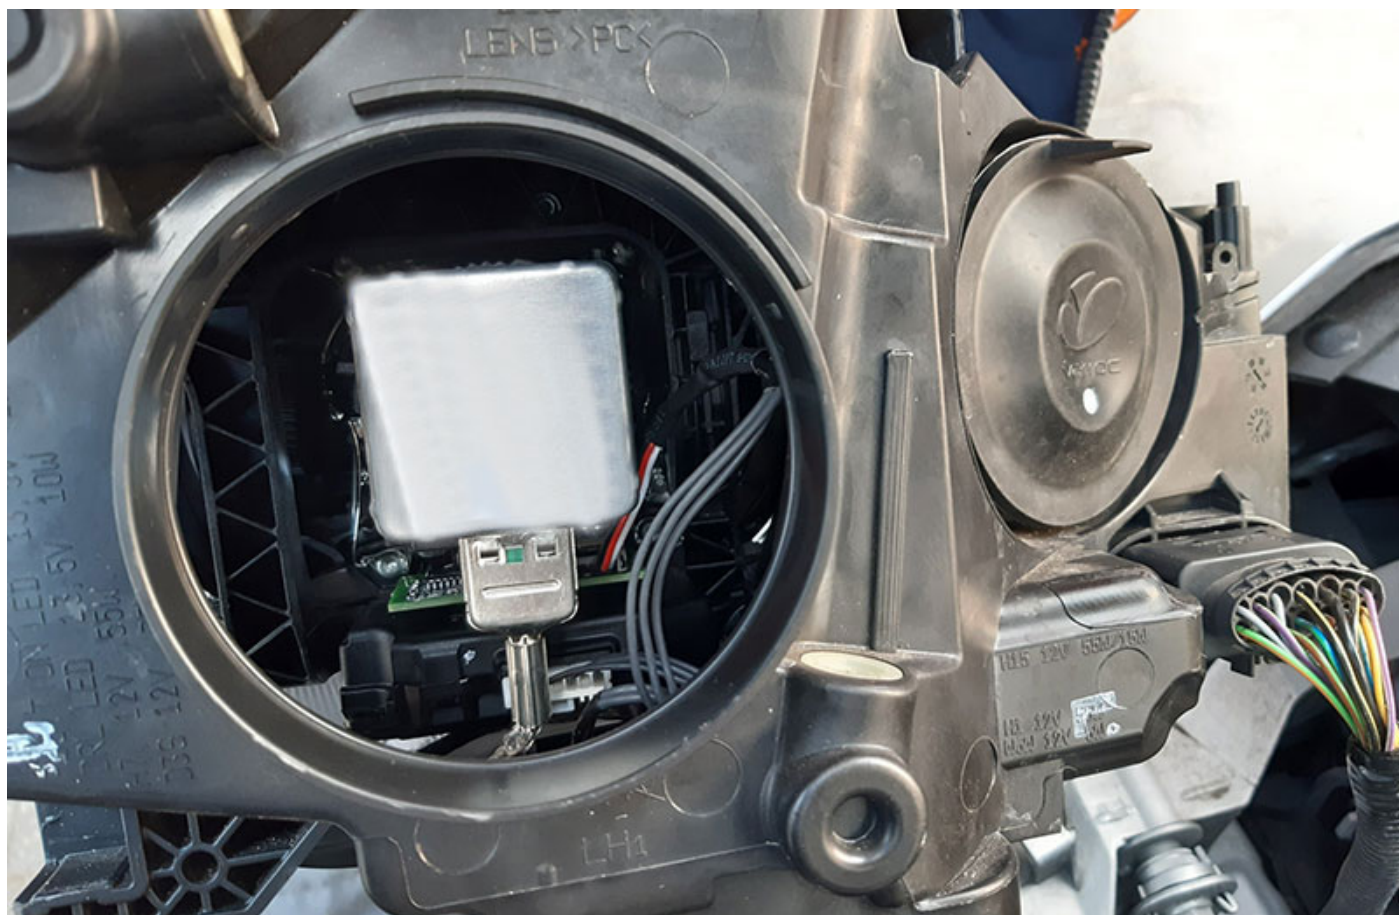

Ford Focus MK3 - Problemer med bi-xenon forlygter med kurvelys

i INFORMATION

For at få bedre adgang til printkortene skal "xenonbrænderen" fjernes under reparationen.