

Ford Transit Connect - Svigt af kabineblæseren | BEHR HELLA

Ford

Transit Connect

Årgang: 2012 - 2013

Svigt af kabineblæseren

Indtrængende vand i kabinen

Hvis kabineblæseren svigter ved de ovennævnte køretøjer, kan årsagen være indtrængende vand i kabinen.

Vandet kan trænge ind i kabinen via aircondition-/varmekassen hhv. luftføringskanalerne og

medføre svigt af blæseren. Årsagen er som regel en defekt tætning på undersiden af kabinefilterhuset.

Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Kontrollér blæsermotorens sikring, og udskift den evt.
- Kontrollér blæsermotorens funktion, og udskift den evt.
- Fjern kabinefilteret
- Afmontér kabinefilterhuset, sæt tætningsmateriale på det, og montér det igen
- Sæt kabinefilteret i
- Foretag en tæthedskontrol