



Honda Civic - Bilen starter ikke længere efter at være blevet bugseret væk

Datablad	
Producent	Honda
Model	Civic
Motor	1,4i 16V V-TEC
Motorkode	L13Z1
Årgang	fra 2008
Symptom	Bilen starter ikke længere efter bugsering



Bilen starter ikke længere efter bugsering

Hvis ovennævnte fejl konstateres, kan det skyldes, at brændstofafbryderen udløses.
Der er installeret en brændstofafbryder i dette køretøj, som udløses i tilfælde af en pludselig ændring i køretøjets position og kraftige vibrationer. Hvilket i vores tilfælde skyldtes opklodsning og bugsering. Brændstofafbryderen, også kaldet inerti- og crashkontakten, griber ind i tilfælde af f.eks. en ulykke og sørger for, at motoren slukkes. Kontakten afbryder spændingsforsyningen til brændstofpumperelæet og deaktiverer dermed brændstofførslen til motoren. En overordnet styreenhed foretager ikke overvågning ved denne bilmodel. Udløsningen af kontakten er ikke registreret og heller ikke dokumenteret i fejlhukommelsen.
Hvis der ikke er fundet andre årsager under fejlsøgningen, anbefales følgende kontrol:
Hvis bilen kan vækkes til live ved kortvarigt at sprøjte "Startpilot" ind i indsugningsmanifolden under startprocessen, kan fejlen klart henhøres til brændstofførslen.
Aktiver derefter crashkontakten, som er installeret ved venstre A-stolpe bag afdækningen i instrumentbrættet, ved at trykke på en knap. Kontakten kvitterer for nulstillingen med et hørbart klik. Kør derefter en prøvetur, og udlæs fejlhukommelsen igen.

