

Honda CR-V III - Støj fra forhjulsbremserne | HELLA

Honda CR-V III Type RE5, RE6 og RE7 Årgang 2007 - 2009 Støj fra forhjulsbremserne
Ovennævnte modeller kan der forekomme ubehagelige pibelyde fra forhjulene ved opbremsning. Årsagen kan være en defekt eller manglende mellemlægsplade ved bremseklodserne.

Afhjælpning
Foretag en visuel kontrol af forhjulsbremserne. Kontroller bremserne for ovennævnte mangel. Hvis bilen er berørt heraf, anbefales følgende fremgangsmåde:

Afmonter bremsekaliprene
Afmonter og kontroller bremseklodserne, udskift dem om nødvendigt.

Kontroller bremseskiverne
udskift dem om nødvendigt.

Monter en mellemlægsplade (A)
på bagsiden af den bremseklods, der sidder ved stemplet.

Monter en klæbeplade
på bagsiden af den anden bremseklods. Anlægsfladerne skal være rene og fri for fedt.

Rens anlægsfladerne
for bremseklodserne i bremsekaliprene.

Monter bremseklodserne
Monter bremsekaliprene. Den forbindelse skal også bilfabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger følges!

Bemærkning
Følgende OE-reservedele kræves til at afhjælpe mangelen:

Sæt klæbeplade 45226-SWW-G01
Reparationssæt 45011-SWW-305

Emballagen indeholder 2 eksemplarer af hver del til hhv. højre og venstre hjulbremse.



