



Hyundai Santa FE - Fejlkode C1274, ABS svigter

Datablad	
Producent	Hyundai
Model	Santa FE
Motor	Alle modeller
Årgang	2002 - 2006
Symptom	Fejlkode C1274 - "Accelerationssensor - funktionsfejl"; antiblokeringsystemet (ABS) svigter; ABS-kontrollampen lyser



Hyundai Santa FE - Fejlkode C1274 - "Accelerationssensor - funktionsfejl"

Hvis den ovennævnte fejl registreres, kan det også betyde en defekt ABS-sensorring eller manglende plausibilitet af parametrene. ABS-styreenheden sammenligner og vurderer konstant værdierne fra accelerationssensoren og hjulhastighedssensorerne. Hvis ovennævnte fejlkode er gemt i styreenheden, kan det også betyde, at parametrene ikke er plausible.

En mulig årsag i dette tilfælde kan være en ødelagt ABS-sensorring på drivakslen. Der sendes så et fejlagtigt signal fra hjulhastighedssensoren på den pågældende aksel til styreenheden. I dette tilfælde bør en sammenligning af signaler fra alle hjulhastighedssensorer indgå som en del af diagnosen.