



Hyundai Tucson - Fejlkoder P0320, P0321, P0322, P0323 og motoren starter ikke

Datablad	
Producent	Hyundai
Model	Tucson
Motor	Benzinmotor
Årgang	2004 - 2010
Symptom	Fejlkoder P0320, P0321, P0322, P0323 Dårlig startreaktion Motoren standser



Motoren starter ikke / motoren går i stå

Ved ovennævnte køretøjer kan det komme dertil, hvor motoren starter dårligt eller slet ikke. Der kan også være fejltænding. Fejlkode P0320, P0321, P0322, P0323 (tænding) er ofte gemt i motorstyringsenheden. Årsagen kan være en sporadisk signalafløbelse i krumtapakselsensoren.

Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Fjern det multistikket fra krumtapakselsensoren, og kontrollér stifterne for forurening og/eller korrosion
- Stifterne skal om nødvendigt rengøres eller udskiftes.
- Hvis stikstiftene ikke er synlige, kan årsagen være en defekt i sensoren
- Efter reparationsproceduren skal du slette fejlhukommelsen
- Foretag prøvekørsel

