



Kia Niro - Støj fra motorrummet

Datablad	
Producent	Kia
Model	Niro
Motor	Alle modeller med hybridmotor
Motorkode	G 4 LE
Årgang	2018 - 2019
Symptom	Støj fra motorrummet
Fejlkode	P2600



Støj fra motorrummet + fejlkode P2600

Hvis der høres usædvanlige lyde fra motorrummet i de ovennævnte køretøjer, kan årsagen være en defekt elektrisk kølevæskepumpe. Ofte er fejlkoden P2600 (kølevæskepumpe) også gemt i styreenheden. Det kan skyldes indvendig korrosion på grund af vand, der trænger ind i pumpemotoren. Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Fjern og afmonter kølevæskepumpen
- Hvis der ikke er spor af korrosion: Reparér Pumpe med reparationssæt (251000-3HZ0FFF)
- Hvis der er synlig korrosion, skal pumpen udskiftes
- Kontrollér kølevæskepumpens multistik for korrosion, og rengør/reparer om nødvendigt
- Påfyld/udluft kølesystemet, og kontroller det for utætheder
- Slet fejlhukommelsen
- Foretag en prøvekørsel

OBS HØJSPÆNDING

Vær i den forbindelse opmærksom på, at arbejdet kun må udføres af et autoriseret specialværksted og af kvalificeret personale. Køretøjsproducentens reparations-, vedligeholdelses- og sikkerhedsanvisninger skal overholdes!



