



Kia Sportage - Fejlkode P1820/1821/1822/1823/1824 og firehjulstræk aktiveres ikke

Datablad	
Producent	Kia
Model	Sportage
Motor	Alle modeller med firehjulstræk
Årgang	2010-2016
Symptom	Firehjulstræk aktiveres ikke



Fejlkode P1820/1821/1822/1823/1824 og firehjulstræk uden funktion

I de ovennævnte køretøjer kan det forekomme, at firehjulstrækket ikke længere kan aktiveres. Fejlhukommelsen kan indeholde fejlkoder, der vedrører skifteaktuatoren, eller som skyldes et defekt ledningsnet.

Fejlen afhjælpes på følgende måde:shy />

- Hvis der er monteret en firehjulstræk-aktuator fra producenten Keyang, skal denne udskiftes (reservedelsnr: 47810-3B520)
- Hvis der er monteret en aktuator af fabrikat Buhler, skal aktuatoren og dens kabelsæt (del nr: 47891-3B310) udskiftes
- Efter udskiftning af komponenterne anbefales det at slette fejlhukommelsen og foretage en prøve kørsel

