

Lancia Ypsilon - Fejlkode C 1131 | HELLA

LanciaYpsilon (843)VIN: 3002025 - 3082107Alle modeller med elektronisk stabilitetsprogram (ESP)Fejlkode C 1131ESP-kontrollampen lyserHvis ovennævnte fejlkode forekommer samtidig med, at ESP-kontrollampen lyser, kan årsagen være sensoren for trykket i bremsevæsken. En fejl i plausibiliteten for tryksignalet medfører her en fejlregistrering i styreenheden.Da det ikke er muligt at foretage en måling på sensoren, kontrolleres først spændingstilførslen og periferikomponenterne i ESP-systemet. Hvis alle testresultater svarer til de foreskrevne værdier, udskiftes tryksensoren.BemærkningSensoren for trykket i bremsevæsken er monteret inde i hydraulikenheden (A) og kan ikke udskiftes separat.I tilfælde af af problemer skal hele hydraulikenheden derfor udskiftes.

