



Land Rover Range Rover IV - airbag-kontrollampen lyser

Datablad	
Producent	Land Rover
Model	Range Rover IV (LG)
VIN	LG000001– LG118277
Årgang	2013 - 2014
Symptomer	Airbag-kontrollampen lyser. Der kan være lagt forskellige fejlkoder vedrørende airbags.



Land Rover Range Rover IV airbag-kontrollampen lyser, og der kan være lagt fejlkoder vedrørende airbaggene.

Hvis ovenstående fejl konstateres, kan det skyldes en defekt hhv. løs stikforbindelse til sideairbaggen .

For at udelukke andre årsager til funktionsfejl kontrolleres periferien i området omkring airbagsystemet.

I dette tilfælde er årsagen til ovennævnte problem, at der er konstant forbindelse mellem stikforbindelsen til sideairbaggen ([fig. 1 pos.3](#)) og ryglænsbetrækket ([fig.1 pos.1](#)).

Afhjælpning:

- afmonter ryglænsbetrækket
- **marker området (fig. 1 pos.2) på ryglænsbetrækket**
- **(fig. 1 pos.1) og skær det ud med et passende værktøj (f.eks. en hobbykniv)**
- **Kontroller, at stikforbindelsen (fig. 1 pos.3) sidder korrekt**
- placer stikforbindelsen i det udskårne område
- **(fig. 2, pos. 4 og 5), og fastgør den i en trækaflastet stilling**
- monter ryglænsbetrækket
- frigiv airbagsystemet

Derefter udlæses fejlhukommelsen med et egnet diagnoseapparat (slet om nødvendigt fejlhukommelsen), og bilen prøvekøres for at kontrollere reparationen.

Bemærkning om hybridbiler!

Bemærk

Vær i den forbindelse opmærksom på, at disse arbejder kun må udføres af et <shy / > autoriseret, fagkyndigt værksted, og at køretøjsfabrikantens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger skal overholdes!

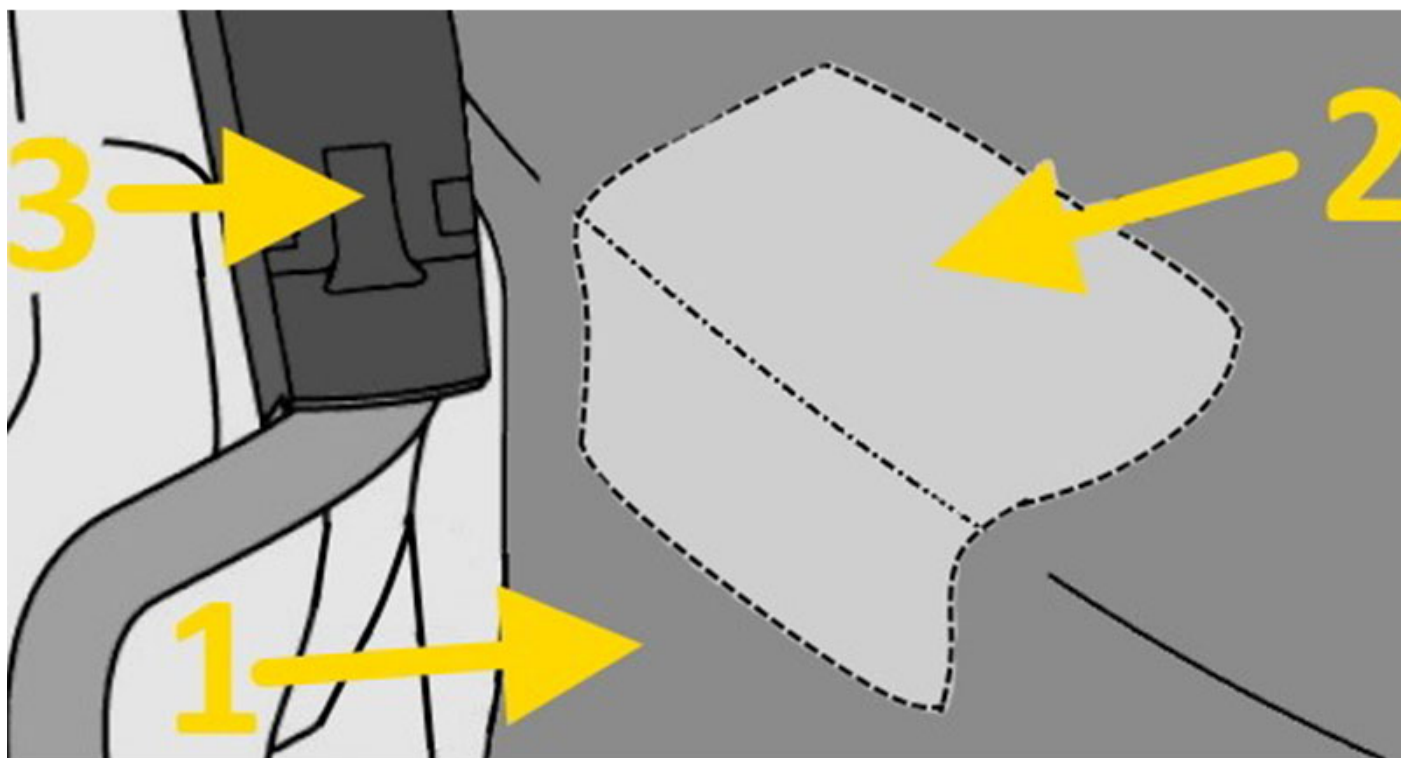


Fig. 1: Konstant kontakt mellem sideairbaggens stikforbindelse og ryglænets betræk

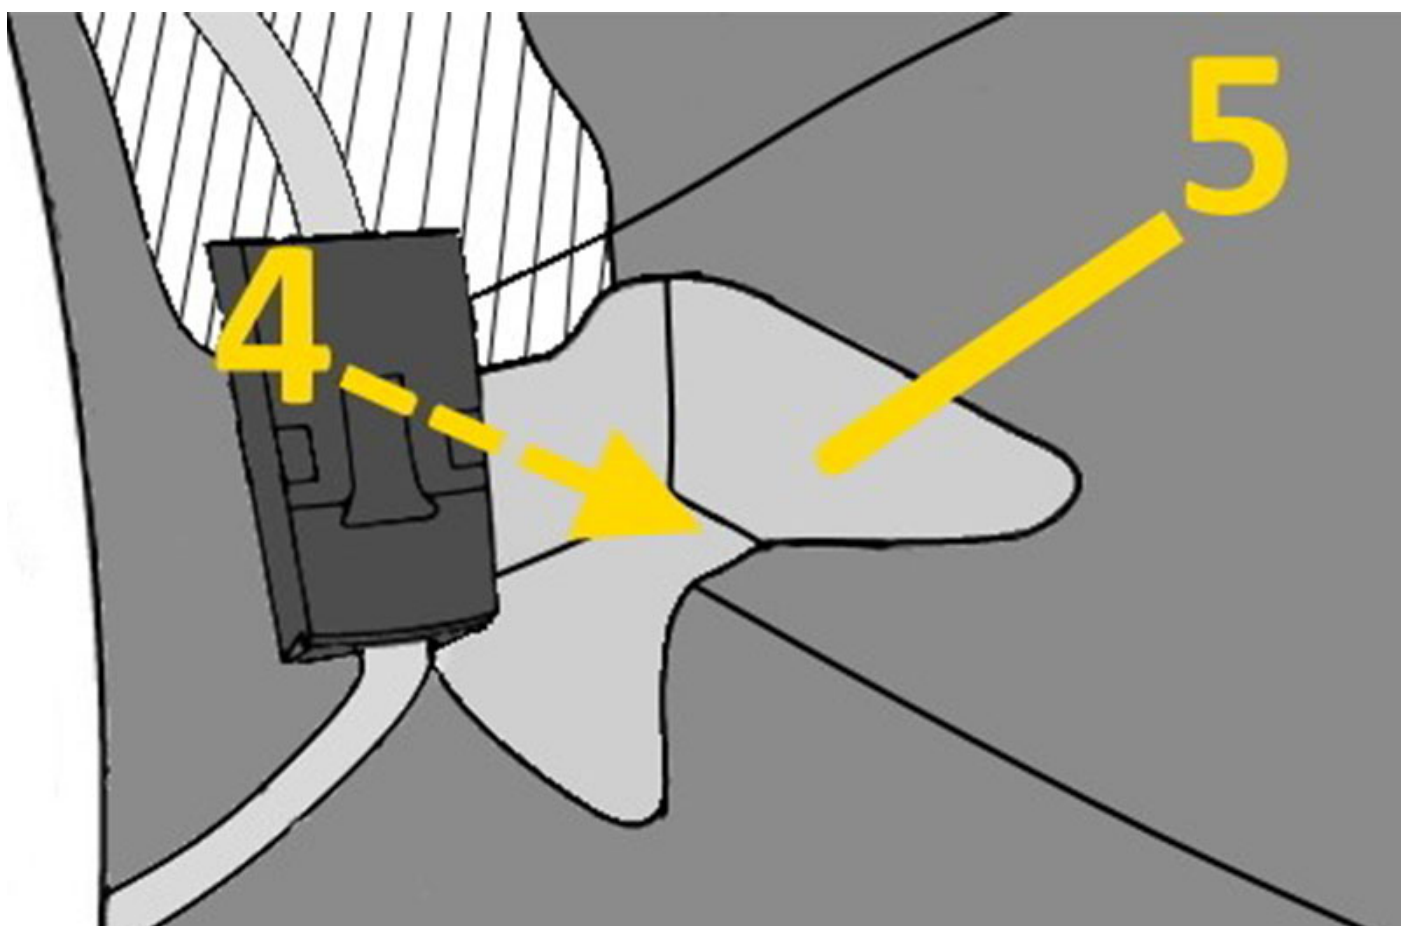


Fig. 2: Udskåret område i ryglænets betræk