

Lexus GS 300 - Brændstofpumpen virker ikke | HELLA

LexusGS 300Årgang: 09/2004 - 02/2006Brændstofpumpen virker ikkeHvis der for ovennævnte modeller (produktionstidsrum: 28.09.2004 - 28.02.2006) klages over, at motoren går i stå og ikke kan startes igen, kan det skyldes, at brændstofpumpen ikke virker.Hvis tankdækslet åbnes, ændres trykforholdene i tanken. Herved sættes den interne elektriske tilslutning til brændstofpumpen i bevægelse. Materialet i ledningen er ikke tilstrækkeligt fleksibelt til permanent at udligne disse bevægelser, hvilket i længden medfører brud på ledningen. så brændstofpumpen ikke virker.Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.Værkstedet udskifter den elektriske tilslutning med en ændret og forbedret version.

GS 300

Model years: 09/2004 to 02/2006

Failure of the fuel pump.

If the engine stalls and cannot be restarted in the vehicle listed above (production period: 28 September 2004 to 28 February 2006), the cause may be a defect in the fuel pump.

Opening the filler cap changes the pressure ratios in the fuel tank. This sets the electrical connection of the fuel pump into motion. The cable material is not flexible enough to lastingly compensate for these movements, which ultimately results in breakage of the line and failure of the fuel pump.

The vehicle manufacturer has already addressed the issue and notified owners of affected models. For various reasons, however, it must be assumed that not all vehicles have been checked or modified.

The electrical connection is replaced by a revised and improved variant at specialist garages.