

Mazda 5 - Ugyldigt signal fra styrevinkelsensoren | HELLA

Mazda5Årgang: 2010 - 2015Motorkode: MZ-CD 1,6 (Y6) 1,6 (CW)ESP-kontrollampen lyserFejlkode: U0428Ugyldigt signal fra styrevinkelsensorenHvis ovennævnte fejl og den angivne fejlkode konstateres, kan en mulig årsag være en forkert kalibreret styrevinkelsensor.Afhjælpning:For at udelukke andre fejlkilder skal der først ske en kontrol af periferien for styrevinkelsensoren.Hvis der ikke konstateres fejl, skal styrevinkelsensoren kalibreres.Det gøres på følgende måde:Udlæs fejlhukommelsen, og slet evt. fejlkoderForetag en initialiserings-køretur (ad en velegnet rute):Sæt forhjulene i ligeud-stilling, og køр med en hastighed på ca. 20 km/t, indtil ESP-kontrollampen slukker.