



Mazda CX5 - Fejlkode P0471 og dårlig igangsætning og acceleration

Datablad	
Producent	Mazda
Model	CX5 GH/KE med automatgear
Motor	2,2 16V CDI Skyactiv-D
Motorkode	SH-Y4
Årgang	2013-2017
Symptom	Dårlig igangsætning og acceleration Bilen går i nødfunktion Fejlkode: P0471



"SCBS fejlfunktion i fremadgear" vises i kombiinstrumentet

Hvis fejlmeddelelsen "SCBS / City nødbremseassistent Fejlfunktion i fremadgear" vises i kombiinstrumentet på de ovennævnte modeller kan årsag være en defekt ladetryksensor.shy / > Det manglende signal kan forårsage fejlkoder i forskellige styreenheder.shy / > Desuden kan advarselsslamperne for dæktrykkontrol, parkeringsbremse, I-Stop-system og ABS samtidig lyse.shy / > Fejlen kan nulstilles kortvarigt ved at slå tændingen til og fra, men den opstår normalt igen efter kort tids kørsel.

shy / > Styreenhedsdiagnoseshy / > Følgende fejlkoder kan være lagret i forskellige systemstyreenheder som følge af denne årsag.

shy / > Comfort-styreenhed

- CAN-forbindelse afstandskontrolsystem - signal uplausibelt

ABS-styreenhed

- U0401 CAN-BUS - Ugyldige data

Motorstyreenhed

- P0471 Udstødningstryksensor 1 (ladetryksensor) - fejlfunktion


shy /> Reparationsanvisningshy /> Hvis du fortsætter med at køre med denne defekt, kan motoren blive beskadiget. Desuden forårsager fejlen hårde gearskift i køretøjer med automatgear.shy /> Køretøjsfabrikanten udskiftede udstødningstrykføleren med en ny modificeret komponent.shy /> I forbindelse med reparationen skal det derfor sikres, at den gamle defekte sensor udskiftes med en ny modificeret sensor (reparationssæt).shy /> Efter reparationen skal de tilsvarende fejlkoder i styreenhederne slettes.shy />

Oplysninger om reservedele shy /> Udstødningstryksensor gammel : Mazda SH02-BK-5204 shy /> Udstødningstryksensor, ny: Mazda SHY6-18-W00

Bemærkning

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med tilsvarende motor og gearkasse.

SCBS
Vorwärtsgang
Fehlfunktion

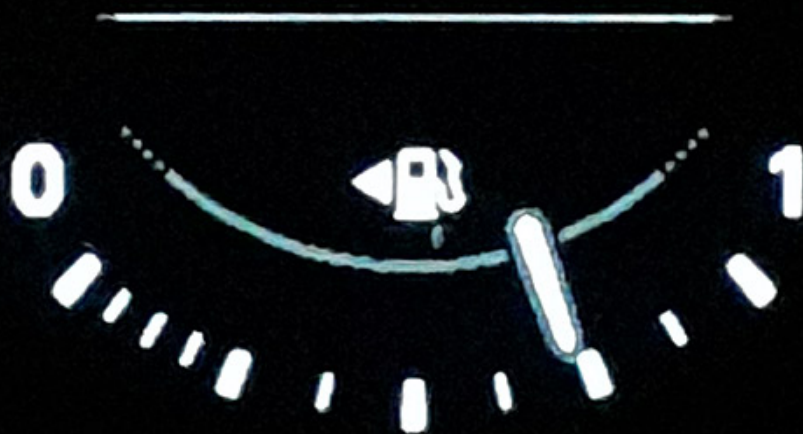

Advarsel i instrumentgruppen

