

Mercedes Benz C-Klasse (W204) - Periodisk funktionsudfald i instrumentbelysningen | HELLA

Mercedes Benz C-klasse (W204) Årgang: 2007 - 2014 Sporadisk funktionsudfald af instrumentbelysningen Hvis ovenstående fejl konstateres på ovennævnte model, kan det skyldes beskadigelse af ledningsnettet til omgivelseslys-/regnsensoren. Derudover kan der forekomme periodiske funktionssvigt i den udvendige belysning og i viskerstyringen fra regnsensoren. I førerinformationssystemet vises meddelelsen -- Kørelysautomatik svigter --.- Fejlkode B22E34A kan være gemt. Reparationsanvisning- Kontrollér ledningsnettet til omgivelseslys-/regnsensoren.- Her kan der forekomme beskadigelser omkring sikringsboksen, betinget af en ikke optimal ledningsføring. Afhjælpning: Kontrollér ledningsnettet for beskadigelser, reparer det evt., og sørg for at ledningsnettet er ført rigtigt for at udelukke flere beskadigelser.

C-Class (W204)

Model year: from 2007 to 2014

Sporadic malfunction of instrument panel lighting

If this problem is detected in the above-mentioned vehicle, a possible cause may be damage to the wiring harness of the ambient light/rain sensor.

In addition, sporadic failures could occur in the exterior lighting function and in the wiper control caused by the rain sensor.

In the driver information system, the following message appears -- Automatic headlight failure.

- Error code B22E34A could be stored.

Repair notes

- Check the wiring harness of the ambient light/rain sensor.

- Damage can occur here in the area of the fuse box as a result of sub-standard cable routing.

Remedy:

Check the wiring harness for damage, repair if necessary and ensure that the wiring harness is laid correctly to prevent further damage.