



Mercedes Benz - motorfejl på grund af fejl i strømpumpens styreenhed

Datablad	
Producent	Mercedes Benz
Model	GLE 250 CDI 4MATIC
Motor	2.0d
Motorkode	OM 651 960
Årgang	2015 til 2019
Symptom	Motorfejl / motoren går i stå
Anbefalet HGS værktøj	megamacs X



Ophobning af vand i reservehjulsfordybningen fører til fejl i brændstofpumpens styreenhed

Med ovennævnte køretøjstype kan der trænge vand ind i køretøjet gennem det bageste område og samle sig i reservehjulsfordybningen. Hvis disse vandansamlinger kommer i kontakt med brændstofpumpens styreenhed, er der risiko for, at denne styreenhed svigter, og at brændstoftilførslen til motoren dermed også svigter.

Bilfabrikanten har registreret problemet og afhjulpet det som en del af en serviceaktivitet.

Ikke desto mindre er der risiko for, at problemet ikke er udbedret i alle berørte køretøjer.

For at forhindre uanmeldt svigt i brændstofpumpens styreenhed i fremtiden skal reservehjulsfordybningen kontrolleres for vandindtrængning, en vandaftapningsprop skal installeres, og brændstofpumpens styreenhed skal udskiftes, hvis det er nødvendigt.

Hvis der kommer biler med de pågældende problemer på værkstedet, bedes du være opmærksom på denne information ved at kontrollere, om serviceaktiviteten er blevet udført. Kontakt her bilproducenten eller et professionelt værksted, der er autoriseret af producenten.

Når fejlen er blevet udbedret, skal du slette fejlhukommelsen og derefter foretage en testkørsel.

INFORMATION

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger! Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme udstyrsvariant.