

Mercedes Benz SLK R172 - Fejlkode: P04091C, P040496, P040600 | HELLA

Mercedes Benz SLK R172 Årgang: 2011-2016 Motor: OM651 Motorkontrollampen lyser Fejlkode: P04091C, P040496, P040600 Elektrisk fejl i positionssensor for udstødningsrecirkulationsventil Hvis ovennævnte fejl og de angivne fejlkoder konstateres, kan årsagen være en defekt EGR-ventil (udstødningsrecirkulationsventil). Afhjælpning: For at udelukke andre fejlkilder skal der først ske en kontrol af periferien (strømforsyning, stikforbindelser etc.) for udstødningsrecirkulationssystemet. Hvis der ikke konstateres fejl, skal EGR-ventilens reservedelsnummer kontrolleres. Komponenter med følgende reservedelsnumre er defekte- A651 140 06 60- A651 140 07 60 De skal udskiftes med en forbedret EGR-ventil med reservedelsnummer A651 140 08 60. Når EGR-ventilen er udskiftet, skal bilens fejlhukommelse udlæses via et diagnoseapparat, og fejlkoderne skal slettes. Derefter skal bilens prøvekøres, og fejlhukommelsen skal udlæses påny.

SLK R172

Model Year: 2011 – 2016

Engine: OM651

Engine Warning Light On

Error Code: P04091C, P040496, P040600

Faulty Position Sensor for Electric Exhaust Gas Recirculation Actuator.....

If the fault described above occurs together with the listed error codes, a possible cause is a faulty EGR valve (exhaust gas recirculation valve).

Remedy:

In order to exclude other sources of the problem, first check the periphery (power supply, plug connections, etc.) of the exhaust gas recirculation system.

If no fault is determined here, check the article number of the EGR valve.

The items with the following article numbers are faulty

- A651 140 06 60

- A651 140 07 60

These parts must be replaced with an updated EGR valve with the article number A651 140 08 60.

After the EGR valve has been replaced, read the error memory of the vehicle using a diagnostic unit and delete existing error codes.

A test drive should then be carried out and the error memory read again.