



Mercedes C-Klasse - Fejl i parkeringshjælpen: Bip uden grund

Datablad	
Producent	Mercedes
Model	C-klasse (205)
Motor	Alle modeller
Årgang	2014 -
Symptom	Fejl i parkeringshjælpen



Grundløs aktivering af parkeringshjælpen

I de ovennævnte modeller kan det ske, at parkeringshjælpen aktiveres uden grund. Det betyder, at advarselsfunktionen udløses uden, at der findes en forhindring. Desuden kan parkeringshjælpens grundlæggende funktion være fejlfremt.

Samtidig lagres f.eks. følgende koder i fejlhukommelsen: B125823 / B124409 / B125D23 / B124E09 / B125809

Årsagen til funktionsfejlen kan være, at der er trængt fugt ind i ledningsnettet (multistikket) til den forreste parkeringshjælp.

For at løse problemet skal multistikket kontrolleres og evt. repareres. Køretøjsfabrikanten tilbyder et reparationssæt (A2055403488) og en pakning (A0009829110) til dette formål.

Når reparation er afsluttet, skal fejlhukommelsen slettes.