



Mercedes E 350 Cabrio - Aktiv afstandsassistent

Datablad	
Producent	Mercedes
Model	E 350 CABRIOLET (A207)
Motor	3.5i V6 24V CGI
Årgang	2012
Symptom	Sporadisk svigt i den aktive afstandsassistent



Sporadiske fejl i den aktive afstandsassistent

Der kan opstå sporadiske fejl i den aktive afstandsassistent. Dette fejlmønster opstår hovedsageligt under våde forhold. Fejlkode C163AFA og C163AFB hjulsensor tilsmudset kan være gemt i fejlhukommelsen.

I dette tilfælde skal du være særlig opmærksom på dækskiven (radomen) på den forreste radarsensor. Dækskiven (emblemet) er monteret i frontgitteret og består af flere lag plast, der er svejset sammen. Vand kan trænge ind gennem revner eller defekter forårsaget af f.eks. stenslag, og sensorens radarstråler dæmpes som følge heraf. Dette resulterer i en fejlmeddelelse og systemfejl.

For at reproducere reaktionen kan du f.eks. gøre som følger: Fjern dækskiven (emblemet), og læg den i sæbevand i ca. 6 timer. Montér derefter komponenten igen, og foretag en prøve kørsel.

Hvis problemet opstår under den efterfølgende testkørsel, skal dækskiven (emblemet) udskiftes. Slet derefter fejlhukommelsen, og foretag en prøvekørsel.



BEMÆRK

Overhold i den forbindelse altid fabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger!