



Mercedes E-Klasse W211 - Støj ved start og skift fra frem til bak

Datablad	
Producent	Mercedes
Model	E-klasse W211
Motor	Alle
Årgang	2002 - 2010
Symptom	Støj ved igangsætning



Støj fra bilens bagende ved igangsætning

I ovennævnte modeller kan der forekomme uspecifikke banke- eller kliklyde fra bagenden. De er især mærkbare, når man sætter i gang, eller når man skifter fra frem til bak. For stort slør mellem baghjulslejet og drivakslen er en mulig årsag. Løsningen i dette tilfælde er som følger:

- Afmonter drivaksleddet fra baghjulsnævten (afmonter om nødvendigt drivakslen)
- Rengør kontaktfladerne på drivaksleddet og hjullejet (hjulnævten)
- Påfør speciallak (A0009890152) på drivakslens kontaktflade, og lad den tørre i mindst 1 time
- Monter drivakslen med en ny monteringsmøtrik, og spænd med det korrekte moment
- Foretag en prøvekørsel

Bemærkning

Det anbefales at udføre proceduren i begge sider af bilen.

