



Mercedes - Fejlkoder U118A02, B178392, U120B97 - Nærlys slukker ikke

Datablad	
Producent	Mercedes
Model	167 / 177 / 213 / 238 / 257
Årgang	2017 - 2020
Hændelse	Modeller med LED-forlygter
Symptom	Nærlyset slukker ikke Fjernlysassistent virker ikke; Fejlkoder U118A02, B178392, U120B97



På Mercedes 167 / 177 / 213 / 238 / 257 kan en softwarefejl i forlygtestyreenheden medføre en række forskellige symptomer

I ovennævnte køretøjer kan en softwarefejl medføre, at en forlygte periodiske forbliver tændt, efter at lygterne er slukket.

Samtidig vises denne advarselsmeddelelse på multifunktionsdisplayet:

- Nærlys defekt
- Adaptiv fjernlysassistent virker ikke

Parallelt hermed lagres følgende fejlkoder ofte i forlygtestyreenheden:

- U118A02 (Funktionsfejl ved lyslængderegulering)

- B178392 (Fejl-LED-aktiveringsmodul)
- U120B97 (Funktionsfejl ved forlygter)

For at udelukke andre årsager skal alle systemkomponenter, der kan komme på tale, kontrolleres, og fejlhukommelsen skal udlæses/slettes.

Hvis der ikke konstateres nogen fejl, opdateres softwaren (parameterjustering ved ny kodning) i forlygtestyreenheden. Det er tilrådeligt at kontakte et Mercedes-værksted til dette formål.

Bemærkning

Disse oplysninger kan også gælde for andre modeller og produktionsår.