



Nissan X-Trail - Nedsat motoreffekt/ Ujævn motorgang

Datablad	
Producent	Nissan
Model	X-Trail (T31)
Motor	2,5 i 16V
Motorkode	QR25DE
Årgang	2007 - 2014
Symptomer	Nedsat motoreffekt / ujævn motorgang



Fejlfinding og afhjælpning af nedsat motoreffekt / ujævn motorgang i en Nissan X-Trail

Hvis ovenstående fejl konstateres, kan det skyldes en defekt i systemet shy /> til gasspjældshuset.

For at udelukke andre mulige fejlårsager bør man foretage elektriskeshy /> og mekaniske systemtests (efter bilfabrikantens anvisninger)shy /> samt foretage en udlæsning af fejlhukommelsen med et egnet diagnoseapparat.

Følgende fejlkode blev udlæst:

- P1121 TPS-kredsløb (Throttle Position Sensor) Intermitterende høj spænding
- U1122 TPS-kredsløb (Throttle position sensor) Intermitterende lav spænding

Under den videre fejlfinding blev der fundet en defekt i gasspjældet.

Afhjælpning: Udskift gasspjældshuset i henhold til køretøjsfabrikantens anvisninger.

Inden du begynder indlæringen skal du være opmærksom på følgende:

- der må ikke være nogen posteringer i fejlhukommelsen
- batterispænding $> 13V$
- kølevæskebatteriet $> 60\text{ }^{\circ}C$
- for automatgear: gearvælger i position "P"
- for manuel gearkasse: gearstang i frigear

Efterfølgende bør der foretages en prøvekørsel samt en udlæsning af fejlkodehukommelsen for at kontrollere, at reparationen er udført korrekt.

INFORMATION

Vær i den forbindelse opmærksom på, at disse arbejder kun må udføres af et autoriseret, fagkyndigt værksted, og at køretøjsfabrikantens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger skal følges