



Opel Ampera - Afladning af det indbyggede 12V-batteri

Datablad	
Producent	Opel
Model	Ampera
Motor	16V Hybrid
Motorkode	A14 XFL
Årgang	2014
Symptom	Afladning af det indbyggede 12V-batteri, alarmsystemet udløses sporadisk



Uønsket batteriafladning: mulig tænding af lys / sporadisk aktivering af alarmsystem

Hvis den ovennævnte fejl konstateres, kan det hænge sammen med en fejl i den nøgleløse centrallås. På grund af vandindtrængning og korrosion ved dørhåndtagskontakterne registrerer modtageren en åbningsanmodning, der sendes som et signal til karrosseriets styreenhed. Samtidig tændes bilens indvendige belysning, og den indbyggede elektronik "vækkes", hvilket kan føre til et uønsket strømforbrug og i sidste ende til afladning af det indbyggede 12 V-batteri. Hvis fejldiagnosen ikke afslører nogen fejl i ladesystemet eller 12 V-batteriet, skal centrallåsesystemet kontrolleres. Udlæs parametrene i karrosseriets styreenhed ved hjælp af en diagnoseenhed, og hæld derefter vand på dørhåndtagene skiftevis. Hvis dette ændrer parametrene på et dørhåndtag eller endda tænder for den indvendige belysning, er årsagen lokaliseret. I dette tilfælde skal det tilsvarende dørhåndtag med integreret kontakt udskiftes. Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme centrallås. Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!

SIKKERHEDSMEDDELELSE ELEKTRISK KØRETØJ

Arbejde på eller i umiddelbar nærhed af højspændingsanlæg må kun udføres af personer, der er blevet undervist i elektroteknik og har de nødvendige kvalifikationer. Forkert håndtering kan føre til livstruende situationer. De respektive landespecifikke love og bestemmelser vedrørende arbejde på højspændingsanlæg skal altid overholdes.