

Opel Astra-G Vectra-B, Zafira - Bilen går af og til i stå | HELLA

Opel Astra-G, Vectra-B Årgang 1998 - 2000 Opel Zafira Årgang 1999 - 2000
Alle modeller med X18XE1 motor Ujævn motorgang Bilen går af og til i stå Reduceret tomgangsregulering
Hvis ovennævnte symptom forekommer i disse modeller, kan årsagen være tilsmudsning af gasspjældet. I så fald skal blow-by-boringen kontrolleres og evt. bores op til 2 mm. Derefter skal styreenheden programmeres på ny med ændret software. Styreenhedens software kan kun opdateres af en autoriseret forhandler.
Bemærk: Hvis gasspjældsstudsens allerede er mærket med en hvid prik (1), er denne ændring allerede udført. Hvis ikke gås der frem således:
Afmonter gasspjældsstudsens. Spænd evt. gasspjældsstudsens fast i en skruestik. Beskyt anlægsfladerne mod skader ved at lægge en klud imellem. Bor studsens (2) blow-by-boring op og rens den. Der må herefter ikke findes spåner i gasspjældsstudsens. Monter gasspjældsstudsens. Mærk gasspjældsstudsens med en hvid farveprik på positionen (1). Programmer motorstyringen. Indlær gasspjældsadaption med et diagnoseapparat. Følg i denne forbindelse altid bilproducentens anvisninger.

Model years 1998-2000

Opel Zafira

Model years 1999-2000

All models with X18XE1 engine

All models with X18XE1 engine

If the above-mentioned symptoms occur on these vehicles, this may be caused by a dirty throttle valve. In this case, check the blow-by hole and, if necessary, drill open to 2mm. Afterwards, the ECU must be reprogrammed with a software modified for this purpose. The ECU software can only be updated by an authorised dealer.



