

# Opel Astra J - Tab af kølevæske | HELLA

Opel Astra J Årgang: 2010 – Motor: A20DT / A20DTH / A20DTJ / A20DTR  
Tab af kølevæske ovennævnte modeller kan der opstå utæthed for kølevæske ved køleren for udstødningsrecirkulation (EGR-køleren). Ved mistanke om utæthed i kølesystemet skal man være specielt opmærksom på EGR-køleren. En revne i huset kan medføre et sivende tab af kølevæske. Afhjælpning sker som beskrevet i det følgende, og der benyttes et reparationssæt (illustration) bestående af hus, 2 pakninger og 2 clips: Lad motoren køle af Afmonter EGR-kølerens hus (opsaml kølevæsken) Afmonter EGR-køleren fra huset Rens pakfladerne Brug reparationssættet (res.nr.: 55590953): Monter EGR-køleren i den nye hus Monter kølerens hus, og brug de nye pakninger Påfyld kølevæske Udluft kølesystemet Foretag en tæthedskontrol

## Astra J

Model year: 2010 -

Engine: A20DT/A20DTH/A20DTJ/A20DTR

## Loss of coolant

The above vehicles can experience a loss of coolant near the exhaust gas recirculation cooler (EGR cooler).

If you suspect a leak in the cooling system, special attention should be paid to the EGR cooler. A crack in the housing can lead to a slow, gradual loss of coolant.

To remedy the situation, proceed as follows and use a repair kit (picture) comprising a housing, 2 gaskets, and 2 clips:

- Allow the engine to cool down
- Remove the EGR cooler housing (collect coolant in a drip pan)
- Remove EGR cooler from the housing
- Clean sealing surfaces

Use repair kit (part no.: 55590953):

- Fit EGR cooler in new housing

- Install cooler housing with the new gaskets
- Add coolant
- Bleed cooling system
- Inspect gaskets for tight fit

