

Opel Astra K - Motoradvarselslampe lyser | HELLA

Opel

Astra K

Årgang: 2015 - 2018

Motor: alle 1,6 dieselmotorer

Motoradvarselslampe lyser

I denne reparationssituation klager kunden over, at motoradvarselslampe begynder at lyse under kørslen.

Følgende fejlkoder kan være gemt:

-P0263 Cylinder 1 - Fejl cylindereffekt/cylinderudligning

-P0266 Cylinder 2 - Fejl cylindereffekt/cylinderudligning

-P0269 Cylinder 3 - Fejl cylindereffekt/cylinderudligning

-P0272 Cylinder 4 - Fejl cylindereffekt/cylinderudligning

I dette tilfælde er kalibreringen af krumtapakselsensoren forkert, og dette medfører den ovennævnte problem.

For at udelukke andre mulige fejlårsager bør man udføre elektriske og mekaniske systemtests (efter producentens angivelser).

Hvis der ikke kan konstateres andre fejl, skal krumtapakselsensoren kalibreres på ny med et egnet diagnoseapparat.

Efterfølgende bør der foretages en prøvekørsel samt en udlæsning af fejlkodehukommelsen for at kontrollere, at reparationen er udført korrekt.

Bemærk:

Vær i den forbindelse altid opmærksom på køretøjsproducentens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger, og at disse arbejder kun må udføres af et autoriseret fagkyndigt værksted!