



Opel Astra K - Regenerering af partikelfilter ikke mulig

Datablad	
Producent	Opel
Model	Astra K
Motor	1.6 16V CDTI
Årgang	fra 2016 til 2017
Symptom	Regenerering af partikelfilter ikke mulig



Regenerering af partikelfilter ikke mulig, fejlkoder P2080, P2084

Regenerering af partikelfilteret er muligvis ikke muligt ved ovennævnte modeller. Fejlkoderne P2080 og P2084, svarende til udstødningstemperatursensor 1/2 signal ugyldigt, er gemt i fejlhukommelsen.

Hvis der ikke registreres fejl på sensorer og perifere enheder under fejlfinding og diagnosticering af styreenheden, kan fejlen være relateret til en softwarefejl i motorstyreenheden. I så fald kontrolleres softwareversionen, og opdatering foretages om nødvendigt.

En softwareopdatering kan udføres f.eks. via Hella-Gutmann macsRemote Services eller en PassThru-kompatibel diagnoseenhed fra mega-macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til bilproducentens onlineportal.

Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.



BEMÆRK

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!