

Opel Astra K - Støj i området omkring C-stolpen | HELLA

Opel

Astra K

Årgang: 2015 – 2018

Alle 5-dørs modeller

Støj i området omkring C-stolpen

I denne reparationssituation klager kunden over, at der kommer en ubehagelig pibende lyd fra den højre C-stolpe under kørslen.

Fejlfinding:

Under kontrol af dørlåsmekanikken blev det konstateret, at den nederste fastgørelsesskrue (fig. 1) i dørlukkepladen har en for lang dimension. Herved opstår der kontakt mellem skruens spids og den indvendige plade til den højre C-stolpe (problemet kan evt. også forekomme ved den venstre C-stolpe).

Afhjælpning:

- Afmonter fastgørelsesskruen (fig. 1)
- Afkort skruen ca. 1,5 mm på skruens spids (fig. 2)
- Monter fastgørelsesskruen med det af køretøjsproducenten angivne drejemoment
- Gentag evt. foranstaltningen på den venstre side (lukkepladen til venstre C-stolpe)

Efterfølgende bør der foretages en prøvekørsel for at kontrollere, at reparationen er udført korrekt.

Vær opmærksom på, at disse arbejder kun må udføres af et autoriseret fagkyndigt værksted, og at bilproducentens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger skal overholdes!

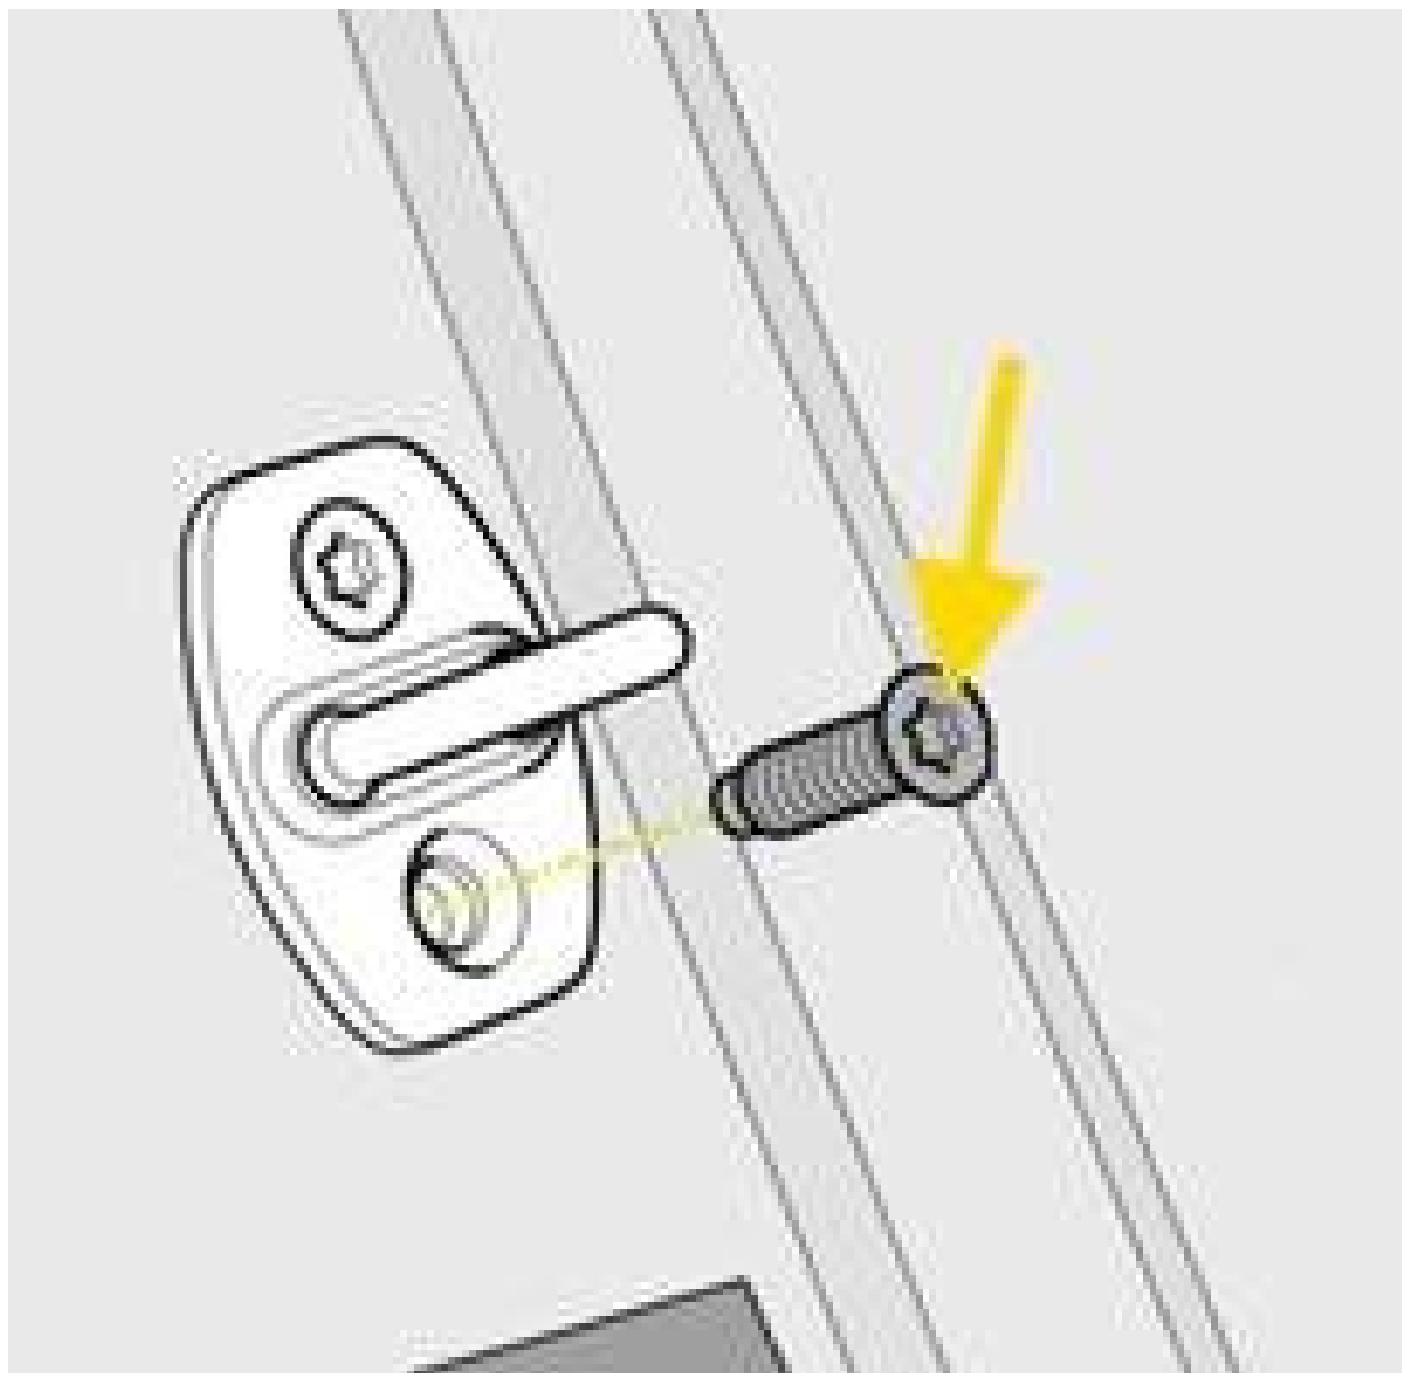


Fig. 1