



Opel Astra K - Støj i passagerkabinen

Datablad	
Producent	Opel
Model	Astra K
Motor	Alle 1.3 / 1.6 Diesel
Årgang	2015 – 2018
Symptomer	Støjen opstår ved et motoromdrejningstal på 1500 o/min. - 2500 o/min. i køretøjets forreste del under brug af klimaanlægget



Fejlfinding, årsag og afhjælpning

Under en testkørsel blev det konstateret, at støjen opstår ved et motoromdrejningstal på mellem 1500 o/min. og 2500 o/min. og blev lokaliseret til køretøjets forreste del.


Årsagen til støjen er utilstrækkelig fastgørelse af bremseforstærkerens vakuumledning på grund af en defekt monteringsclips (se billede).

Afhjælpning: Udskift den gamle monteringsclips med en ny (ændret).shy /> OE reservedelsnummer: 2073033

Efterfølgende bør der foretages en prøvekørsel for at kontrollere, at reparationen er udført korrekt.

INFORMATION

Vær opmærksom på, at disse arbejder kun må udføres af et autoriseret fagkyndigt værksted, og at bilproducentens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger skal følges!

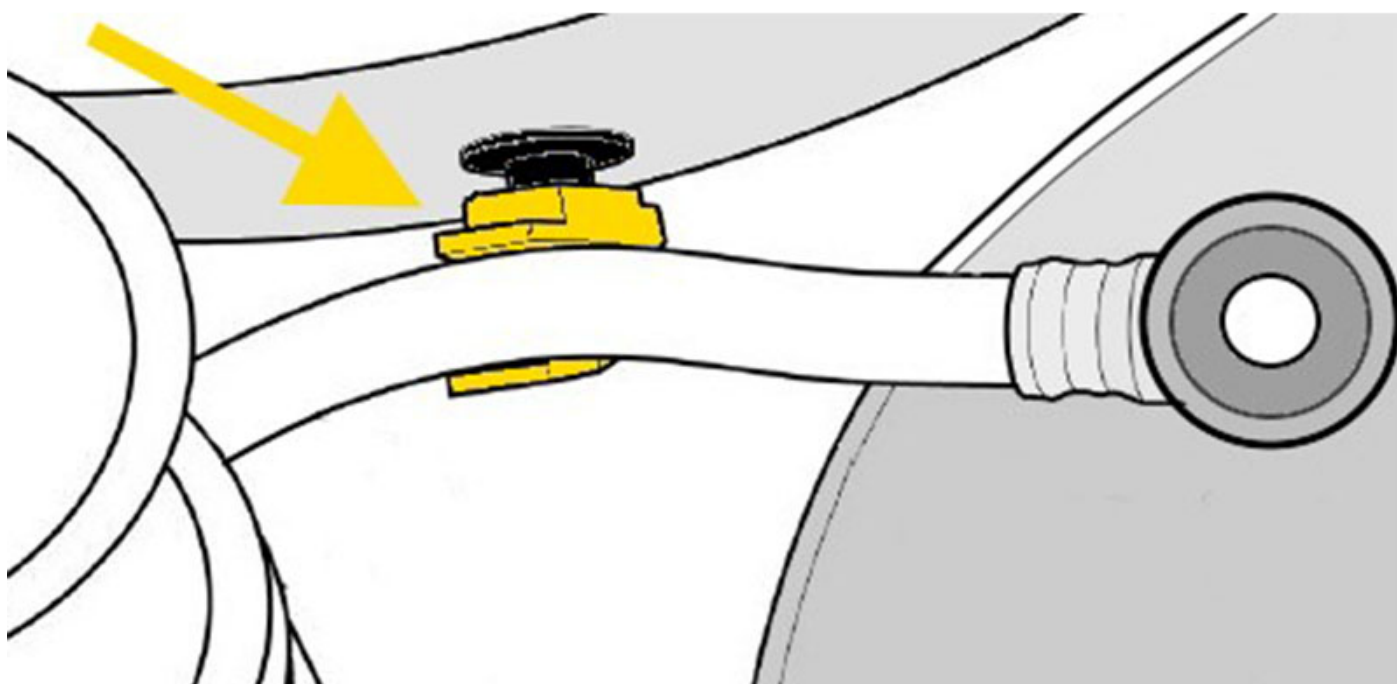

Utilstrækkelig fastgørelse af bremseforstærkerens vakuumledning på grund af en defekt monteringsclips.