

Opel Corsa-D Alle modeller - Fejlkode C0035 eller C0040 lagret i styreenheden | HELLA

Opel Corsa-D Årgang fra 2007 Alle modeller ABS-advarselslampe tændes Fejlkode C0035 eller C0040 er lagret i styreenheden Hvis der i ovennævnte modeller udlæses fejlkode C0035 „Hjulomdrejningsføler venstre forhjul“ eller C0040 „Hjulomdrejningsføler højre forhjul“, kan årsagen være en forurening af ABS-sensorringen. I så fald skal der foretages følgende arbejder, inden sensorerne udskiftes. Afmonter ABS-føleren Kontroller sensorringen gennem åbningen i spindelhuset for forureninger som fedt eller snavspartikler Om nødvendigt renses ABS-sensorringen med en vatpind, der er dyppet i bremserensmidde Tør komponenterne med trykluft Kontroller derefter, om rensningen af sensorringen har ført til det ønskede resultat.

Model year: from 2007r

All models

Anti-lock braking system (ABS) warning light activated

Error code C0035 or C0040 issued in the control unit

If the error code C0035 "Front left wheel speed sensor" or C0040 "Front right wheel speed sensor" is read out from the vehicles above, a possible cause for this could be a soiled ABS sensor ring.

In this case, the following work should be carried out before renewing the sensors.

- Remove the ABS sensor
- Check the sensor ring for soiling such as grease or dirt particles through the opening in the steering knuckle
- If necessary, clean the ABS sensor ring using a cotton bud immersed in brake cleaner
- Dry the components with compressed air

Then check the sensor ring if the cleaning has attained the desired result.