



Opel Corsa E - Ligeudkørsel er påvirket: Køretøjet trækker til den ene side

Datablad	
Producent	Opel
Model	Corsa E
Motor	Alle modeller
Årgang	2014 - 2019
Symptom	Køretøjet trækker til den ene side



Køretøjet trækker til den ene side

Ovennævnte modeller kan trække til den ene side, selv om rattet er i ligeud-position.

Ofte er der allerede blevet truffet følgende foranstaltninger, som giver mening, men som ikke har afhjulpet problemet:

- Dæktryk kontrolleret
- Kontrol af hjulophængsdele (led-/lejeslør; knækkede fjedre, støddæmpere defekt osv.)
- Hjul ombyttet
- Undervognsudmåling
- Fejlhukommelse udlæst (ingen fejl lagret)

For at afhjælpe problemet kan styrevinkelsensoren genkalibreres ved hjælp af et diagnoseapparat. Erfaringen viser, at køretøjet derefter kører lige ud igen.

