

# Opel Insignia - Dårlig motorgang, nedsat motoreffekt og motorkontrollampen lyser | HELLA

**Opel Insignia Årgang: 2009 - 2010 Motorkode: A20DT x** Dårlig motorgang, nedsat motoreffekt og motorkontrollampen lyser I ovennævnte modeller kan der forekomme nedsat motoreffekt og at motorkontrollampen samtidig lyser. I motorstyreenhedens fejlhukommelse ligger følgende fejlkoder:- P2282 der betyder: indtrængen af falsk luft mellem gasspjæld og indsugningsventil. P2458 der betyder: dieselpartikelfilter, regenerering, funktionsfejl for tidsrum Hvis en visuel kontrol af motorrummet viser, at ladeluftslangen har løsnet sig fra studsene på ladeluftkøleren, kan årsagen være en defekt slangeklemme. Slangeklemmen har utilstrækkelig spændekraft. Problemet afhjælpes ved at rende studsene og bruge et spændebånd med skrue til at fikse slangen. Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet. Fra stelnummer: WOLGT8EM1A1109304 bruges der spændebånd med skrue i produktionen.

## Insignia

**Model year: 2009 – 2010**

**Engine code: A20DT x**

### **Poor engine operation, loss of power, and the engine malfunction indicator lamp lights up**

There may be a loss of engine power in the above vehicles, in which case the engine malfunction indicator lamp also lights up.

The following error codes are stored in the engine control module:

- P2282 meaning leak-in of air between butterfly valve and inlet valve
- P2458 meaning diesel particulate filter, regeneration process, malfunction of timeframe

If a visual inspection of the engine compartment shows that the charger intake hose has come loose from the base of the intercooler, the reason for this may be a faulty clamp.

The clamp may not be clamping sufficiently.

To solve the problem, the connection should be cleaned and a screw clamp should be used to fix the hose in place.

The vehicle manufacturer has already addressed the issue.

Screw clamps are being used in production from Vehicle Identification Number:  
WOLGT8EM1A1109304.