



Opel Insignia - summende støj fra motorrummet ved skift af belastning

Datablad	
Producent	Opel
Model	Insignia A
Motor	1,6i 16V
Motorkode	A16 LET
Årgang	2009 - 2013
Symptom	Motorlyde, når speederen slippes



Når speederen slippes: summende støj fra motorrummet

Hvis den ovennævnte fejl konstateres, kan det hænge sammen med en defekt i vakuumsystemet til aktivering af turboladeren.
Vakuumboksen på turboladerens aktuator (A) er forbundet til en vakuumtank via vakuumledninger og ventiler. Utætheder på grund af ældning eller komponentfejl kan føre til fejlaktivering, som udløser den summende lyd.
I dette tilfælde skal vakuumsystemet testes med en håndpumpe i installeret tilstand.
Hvis testen viser, at vakuummet nedbrydes af sig selv, skal de defekte komponenter udskiftes.

INFORMATION

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme motortype.

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!

