

Opel Meriva B - Fejlkode P00B7 | HELLA

Opel Meriva B Årgang: 2011 - 2012 Motor: A14XEL / A14XER Fejlkode P00B7 I ovennævnte modeller kan kontrollampen for kølevæsketemperatur pludselig begynde at blinke. I fejlhukommelsen er fejlkoden P00B7 lagret (for lille kølevæskennemstrømning). Årsagen kan være for lav pumpeeffekt fra vandpumpen (under bestemte driftsforhold). Problemet afhjælpes ved at montere en ændret vandpumpe (55579016). Biler fra og med årgang 2013 har allerede en ændret vandpumpe.

Meriva B

Model year: 2011–2012

Engine: A14XEL / A14XER

Error code P00B7

The coolant temperature warning light may suddenly flash on the vehicles listed above. Code P00B7 (engine coolant flow insufficient) is stored in the error memory.

The cause may be an insufficient delivery rate of the coolant pump (in certain operating situations).

To remedy the fault, a modified coolant pump (55579016) should be installed.

Vehicles from model year 2013 already have a modified coolant pump.