

Opel Meriva B - Fejlmeddelelse kode 84 | HELLA

OpelMeriva B Årgang: 2011 Motor: A17DT / A17DTC / A17DTS Luftindsugningstemperatur for høj /fejlmeddelelse kode 84 /Nedsat motoreffekt På ovennævnte modeller kan der blive vist følgende meddelelse i DIC (Driver Information Center): Kode 84 (nedsat motoreffekt). Ovenstående fejlmeddelelse vises i DIC som følge af termiske problemer. Motoreffekten begrænses. Det gælder modeller med følgende stelnumre: W0LSH9EF6B4000002 - W0LSH9EF7B4408718 Mulige årsager: Kølingen af ladeluftkøleren begrænses af forkerte afdækninger i kølegitteret. Fartvinden kan ikke afkøle ladeluftkøleren tilstrækkeligt. Afhjælpning: Afhjælpning sker ved at klikke afdækningerne i kølegitteret (tegningen, pos. 1) af udefra gennem åbningen for det nederste kølegitter og fjerne dem.

Meriva B

Model year: 2011

Engine: A17DT / A17DTC / A17DTS

Air intake temperature too high /

Error message code 84 /

Reduced engine power

On the vehicles listed above, the following message may appear in the DIC (Driver Information Center):

Code 84 (reduced engine power).

Thermal problems may cause the aforementioned error message in the DIC. The engine power is throttled.

Vehicles with the following vehicle identification number are affected:

W0LSH9EF6B4000002 - W0LSH9EF7B4408718

Possible cause:

Cooling of the intercooler is impaired due to incorrect radiator grille covers. The airstream from driving cannot cool the intercooler sufficiently.

Remedy:

To remedy this, the radiator grille covers (drawing, item 1) should be unclipped from outside through the opening in the lower radiator grille and removed.

