

Opel Opel Omega B - Funktionsausfall des Regenlichtsensors | HELLA

Opel

Opel Omega B

Alle Modelle: 05/2000 bis 05/2002

Funktionsausfall des Regenlichtsensors

Wird bei diesen Fahrzeugen eine Störung / Funktionsausfall der automatischen Scheibenwischerfunktion bemängelt, kommen als mögliche Fehlerquelle die beiden Regensensorrelais in Betracht. Diese sind zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Beide Relais befinden sich im Sicherungskasten (Motorraum).

Ab VIN W0L0VBF6921061034 aufwärts werden geänderte bzw. optimierte Regensensorrelais (2 Stück) eingesetzt.

- Ersatzteil-Nr. 93175483

- Katalog-Nr. 62 38 627

Hinweis:

Sollte die Fehleranalyse einen Defekt im Regensensor (Steuerelektronik) ergeben, müssen auch in diesem Fall die beiden Regensensorrelais (siehe oben) ausgetauscht werden.

Zusätzliche Hinweise zum Austausch des Regen-Lichtsensors finden Sie in der TI – Technischen Information – Datenbank

- Austausch des Regen – Lichtsensors mit Silicon-Reparaturset.