

Peugeot 307 - Motoren går ujævnt ved acceleration | HELLA

Peugeot 307

1,6 HDI FAP

Motorkode: 9HZ (DV6TED4)

Årgang: 2004 - 2005

Motoren går ujævnt ved acceleration

Bilen går i nødfunktion

Fejlkode: P1113 Højtryks-brændstofs-system

„For lavt tryk“

Hvis der for ovennævnte model konstateres kraftige udsættelser over ca. 3000 o/min., og der samtidig udlæses fejlkode P1113 fra fejlhukommelsen, kan årsagen være et tilstoppet brændstoffilter.

Hvis der ikke tilføres tilstrækkeligt brændstof til den elektroniske dieselstyring, falder trykket i systemet, hvilket registreres af de elektroniske sensorer. De fejl, der lægges ind i styreenheden, tilskrives følgende fejl i den generelle diagnose:



Reparationsvejledning

Inden man begynder at udskifte diverse komponenter, skal brændstofføforselsystemet kontrolleres.

Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

Important safety notice

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.