



Seat Arona - Støj fra forenden af bilen ved manøvrering

Datablad	
Producent	Seat
Model	Arona
Motor	Alle modeller
Årgang	2017 - 2021
Symptom	Støj fra forenden ved manøvrering



Støj fra forenden ved manøvrering

Der reklameres over følgende problem i de ovennævnte modeller.

Støjen kan forekomme ved manøvrering.

Årsagen er diagnosticeret som uønsket friktion mellem det forreste fjederben og støddæmperens bumpstop.

Fejlen afhjælpes på følgende måde.

- For at få adgang til støddæmperens stempelstang løftes beskyttelsesdækslet og bumpstoppet.
- Rengør alle kontaktflader grundigt, og påfør med

silikonefedt artikelnr. G 000 405 A2 shy /> (brug kun den angivne type silikonefedt)shy /> Påfør på kontaktfladerne mellem støddæmperens stempelstang og støddæmperens bumpstop som markeret på billedet

- Monter de afmonterede dele i modsat rækkefølge.
- Gentag proceduren i den anden side af bilen.

Derefter bør der foretages en prøvekørsel for at kontrollere, at reparationen er udført korrekt.

